



-בלמ"ס-

12.	שרשור חשמל לא מגיע עד המעבר דופן שעל קופסת חשמל כננת. אחריות: גירש	נדרש לתקן
13.	חסר שלט כושר הרמה לכננת. אחריות: גירש	הוספת שילוט המציין את כושר ההרמה המותר משני צדי הכננת. כיתוב השילוט יהיה לפי הגדרת הבוחן (בחינה מ-10/1/2018).
14.	שבר בפס מתכת שמחבר את היריעה הכהה שבתחתית המכולה. נמצא בתוך המכולה בחלק השמאלי אחורי. אחריות: גירש	נדרש לתקן
15.	דופן קדמית - צינורות (שרוולים) לקיבוע קשתות תמיכה מפריעים להעמסת מכולה. אחריות: רמת דוד	יש להסיר את הצינור ואת הטבעות לרצועה בדופן של פנים הארגז.
16.	ישנם אזורים בהם רצפת המשטח לא ישרה (היווצרות 'גלים') בדגש על החלק האחורי שמאלי של המשטח. אחריות: רמת דוד	נדרש לתקן
17.	צירי דפנות - נוחות תפעול. פיני אבטחה נהרסים בפתיחה והסגירה של הדפנות. אחריות: רמת דוד	נדרש להחליף לצירים בעלי ראש בצד אחד. אבטחת הציר בצד השני תהיה באמצעות פין נעילה עם טבעת קפיצית, כמתואר בתמונה ולא באמצעות פין R.
18.	דפנות צד לא יציבות ועם חופשים רבים בנסיעה. אחריות: רמת דוד	נדרש לחזק.
19.	דפנות צד - הפרעה בתפעול מערכת. אחריות: רמת דוד	נדרש להוסיף חלונות ע"ג 2 דפנות אמצעיים (עפ"י סימון ע"ג הדפנות)
20.	הכבלים לעיגון הפינים נקרעים אחריות: רמת דוד	קשירת הפינים יהיו באמצעות שרשרת חוליות, ולא באמצעות כבלים.
21.	דלתות אחוריות: - קיימים חופשים בצירי הדלתות. - דלתות אחוריות אינן נפתחות ב-270 מעלות. - בזמן פתיחה יש 'נפילה' של הדלתות האחוריות. אחריות: רמת דוד	נדרש להקטין רווחים בחלקים השונים - נדרש להשלים אבטחה לצירים - יש להתאים צירי דלתות - יש לתקן ולחזק במידת הצורך
22.	השחות והסרת חלקים חדים. אחריות: רמת דוד	אזורים שונים

משטח
מגבה נע